

Результаты обследования

системы пожарной сигнализации и пожарной автоматики в д.28 по ул. Садовая

1. Подъезд 1

№ п/п	Замечания	Способ устранения
1	При включении системы включаются оповещения о пожаре на двух этажах	Замена неисправных пожарных извещателей: - тип – ИП 212-45 - количество – 27 шт.
2	При включении системы включаются оповещения об обрыве пожарных шлейфов сигнализации	Проверка неисправных линий, восстановление их целостности
3	Во всех источниках питания вышли из строя аккумуляторы	Замена аккумуляторов: - тип – свинцово-кислотный 12В, 7Ач - количество – 15 шт.
4	При пожарной тревоге не включаются сирены, не срабатывают клапаны ДУ, не запускаются вентиляторы ДУ и подпора	Проверка состояния шкафов контрольно-пусковых, проверка наличия напряжения, проверка состояния вентиляторов
5	Конфигурация пульта С2000М имеет явно избыточную информацию (объединена со 2 подъездом, что не соответствует действительности; назначено управление разделами для всех приборов, что явно лишнее)	Изменить при перепрограммировании
6	Для всех приборов Сигнал-20П назначено управление выходами как в автономном режиме, так и в составе всей системы, что недопустимо	Выходы приборов должны быть запрограммированы только в составе системы
7	Доступ к приборам, клапанам ДУ и пожарным извещателям перекрыт на этажах 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 23	На время работ по восстановлению ПСиПА необходимо обеспечить доступ

2. Подъезд 2

№ п/п	Замечания	Способ устранения
1	При включении системы включаются оповещения о пожаре на десяти этажах	Замена неисправных пожарных извещателей: - тип – ИП 212-45 - количество – 27 шт.
2	При включении системы включаются оповещения об обрыве пожарных шлейфов сигнализации	Проверка неисправных линий, восстановление их целостности
3	Во всех источниках питания вышли из строя аккумуляторы	Замена аккумуляторов: - тип – свинцово-кислотный 12В, 7Ач - количество – 15 шт.
4	Не обнаруживаются приборы Сигнал-20П (адрес 26) и С2000-СП1 (адрес 32), установленные на техэтаже. Возможные причины; отсутствие приборов; неисправность источника питания; отсутствие напряжения на входе	Выполнить проверку на техническом этаже. Возможно, потребуется приобрести источник питания
5	При пожарной тревоге не включаются сирены, не срабатывают клапаны ДУ, не запускаются вентиляторы ДУ и подпора	Проверка состояния шкафов контрольно-пусковых, проверка наличия напряжения, проверка состояния вентиляторов
6	Конфигурация пульта С2000 имеет избыточную информацию (назначено управление разделами для всех приборов, что явно лишнее)	Изменить при перепрограммировании
7	Для всех приборов Сигнал-20П назначено управление выходами как в автономном режиме, так и в составе всей системы, что недопустимо	Выходы приборов должны быть запрограммированы только в составе системы
8	Доступ к приборам, клапанам ДУ и пожарным извещателям перекрыт на этажах 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 24	На время работ по восстановлению ПСиПА необходимо обеспечить доступ

ТСН "Садовая 28А28"

Дом 28, подъезды 1, 2

Оборудование ПС

№ п/п	Наименование	Код	Едизм.	Цена за ед., руб.	Кол-во	Стоимость, руб.
1	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45	005048	Шт.	294	54	15876
2	Аккумулятор 12В, 17 Ач	008040	Шт.	464	30	13920
3	Источник вторичного питания резервированный ББП-20	214674	Шт.	830	4	3320
4	Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп.1	004574	Шт.	2090,69	1	2090,69
5	Кабельканал 16x16	210767	м	16,68	20	333,6

Всего: 35540,29